

Jernhylfere (som findes paa Pladsen) omkring Bendesøilens øverste Fag, samt Istandsættelse af Gangbroen, navnlig Levering og Anbringelse af 12 Støbejerns Støtter, $2\frac{1}{4}$ Tomme i Diameter og c. $4\frac{1}{2}$ Fod lange, af dem, hvorpaa Gangbroen hviler, og Retning og Befæstelse af Diagonalforbindingerne; Støtterne ere knækkede ved Passagen af Skibe gennem Slusen.

2. Den herunder nævnte „Anbringelse af et Dælag af Klinker o. s. v.“ omfatter Beklædningen ovenpaa Slusemurene, som i Kontrakten var forlangt at skulle være Klinker, men af Entreprenøren er lagt af Beton, glittet paa Overfladen, samt Vangerne og det bagerste af Trin paa Trapperne langs de cirkulære Fløje, som ligeledes er lagt af glittet Beton, medens Vangerne efter Kontrakten skulde være Granit og det bageste af Trinenes Grund skulde være en Klinkerbeklædning; den lagte Beton har holdt sig godt, men dens Overflade er saa glat, at den paa Slusemurene og paa Trapperne, paa hvilke finder nogen Passage Sted, er generende og kan være farlig for Fodgængere; hvorfor den skal ombyttes med et Materiale af mere ujevn Overflade og da som oprindeligt forlangt en Beklædning af Klinker. Hvad derimod Vangerne angaar, da erklærede Statsraad Carlsen, at han vilde anse det for sandsynligt, at Ophugningen af den lagte Beton og Anbringelsen af Granit kunde fravalbes. Idet denne Post ubelædes, kommer det omhandlede Arbejde til at omfatte Ophugning af Beton og Anbringelse af et Lag af Klinker paa Spikant, murede i Cement, paa et Areal af c. 990 Kubikfod.

3. Det herunder nævnte „Isbrydningsapparat“ er omtalt i den oprindelige Kontrakt men er ikke leveret og har heller ikke været forlangt af Kilsynet. Der foreligger ikke nogen Tegning til dette Apparat, og det kan derfor ikke karakteriseres nærmere end sket er i Kontrakten, nemlig som bestaaende af 16 Stk. Hæle af Kalmarsømmer, $9\frac{1}{2}$ " 18' lange, 55 løbende Fod $12\frac{1}{12}$ " pommersk Lømmer og 70 løbende Fod $7\frac{1}{10}$ " pommersk Lømmer til Bomme, sam- indholdende 856 Pd. Smedearbejde foruden Lømmerarbejde.

4. Den herunder nævnte Fortøjningspæl er ikke anbragt, da der ikke hidtil findes Brug for den.

5. De under B. 5 nævnte 25 Kubikfavne Kullesten foran Slusen ere Resten af det i Overenskomsten af 18de April 1874 nævnte Parti af $26\frac{1}{2}$ Kubikfavne, som skulde leveres udlagte foran Slusen, idet der af dette Parti kun er leveret $1\frac{1}{2}$ Kubikfavne.

C. Forhavnen og Lededæmningen.

Af de her hen hørende Arbejder ere nordre og søndre Mole i alt væsentligt fuldenote, hvorimod Lededæmningen ikke er fuldført, som det nærmere skal angives nedenfor.

1. Ved nordre Mole mangler endnu, som det ses af Overigten, Fuldførelse og Istandsættelse af Afstøfferet o. s. v., hvilket bestaar i Levering og Anbringelse af Søm- eller Pladebeslag paa en Stræber paa hele Længden og paa c. 20 Stræbere paa 2 Fods Længde, ialt c. 150 Kvadratsod, Levering og Anbringelse af 2 Stolper, 10' lange, 9" og 9" pommersk Lømmer, Anbringelse af den underste Dækplante, som har været paalagt men senere er borttagen.

2. Ved søndre Mole er Dælaget mellem Betommuren, som bestaar af fløvede Granitsten, udfugede med Cementmørtel, revnet dels i Midten, dels i Siderne (Kevnerne ere ca. 1" brede) og sunket noget, ca. 2 à 3". Stenfastningen udenfor Betommurene er paa nogle Steder ikke ført op til fuld Høide, saa at der altsaa mangler nogle Spalten, hvilken Mængde Kammerraad Keimers angiver til 14 Kubikfavne. Skjønsmændene maa anse denne Angivelse som stemmende med Virkeligheden, men en direkte Maaaling heraf er umulig; paa ca. 7 Kvadratsavne er Dælaget lagt af Beton i Stedet for som paa den øvrige Strækning af Granitsten, fugede med Cementmørtel, Betommurene have paa nogle Steder Kevner, og endelig ere Dækstenene paa Molehovedet ikke givne Fald paa Overfladen udad, saa at Vandet kan løbe over dem.

3. Lededæmningen, som slutter sig til og danner en Forlængelse af søndre Mole, har ifølge Kontrakten, sammenholdt med Overenskomsten af 23de Marts 1874, en Længde af ialt 2,745 løbende Fod, heraf ere de nordligste 1,143 løbende Fod helt færdige paa nær lidt Regulering og Supplering af Stenfastningen udenfor Murene; derefter er udsat c. 196 Stk. Betonblokke af dels 10, dels 11 Fods Længde: en løbende Længde af Dæmningen af ca.