

## Bilag til foranstaaende Skrivelse.

Det høie Ministerium har i ærede Skrivelse af 13de ds., foranlediget ved Følke-thingets Finantsudvalgs Begjæring om at faae meddelt, hvorvidt Christiansborg Slots Tilshynshavende have været bekjendte med den brandsarlige Konstruktion af Slottet, særlig i den Floi, hvor Ilden udbrød, saavel som andre Mangler overfor Ildbrandsfare, samt om der desangaaende tidligere er stet Indberetning til Ministeriet — anmodet mig om at meddele de til Besvarelse for mit Vedkommende nødvendige Oplysninger.

Til Oplyselse heraf skal jeg tillade mig at bemærke, at det ikke alene har været dem, hvem Bygningstilshynet her ved Slottet tidligere har været overdraget, men til- lige mig bekjendt, at der som Følge af Slottets betydelige Dybde har eksisteret hule Rum imellem Gulvene og Forstallingerne, som ere fremkomne ved den dertil anvendte Trækonstruktion, nemlig Bjæller med Sprængværk. Da en saadan Konstruktion var anvendt saavel over som under de store Lokaler, navnlig i Konge-Stagen, vil det være indlysende, at der herved ikke kunde været foretaget Noget med Nytte uden en komplet Ombygning. Derimod har det ikke været mig bekjendt, at flere af de Bin- dingsværks Skillerum, saavel som Søilerne i Ridderjalen, ifkun vare forfaldne og pudjede, i Stedet for at være udmurede, og at navnlig de derved fremkomne hule Rum væsentlig har bidraget til, at Ilden, saa hurtigt som her var Tilfældet, forplan- tede sig fra den ene Etage til den næste, og derfra endelig udenom de i Slottet værende indvendige Rødsrør til selve Tagværket. Uagtet det ofte har været under Overveielse, om det var muligt at foretage Noget til at sikke Slottet mod Brand- fare, er Tilshynet bestandig kommet til det Resultat, at der herved Intet var at ud- rette, og har i den Anledning maattet indskrænke sig til at foreslaa Sikringsforan- staltninger i Form af 4 Stykker 4" Brandledninger med tilhørende Brandhaner i hver Etage, og Bladsring af større og mindre Haandsprøiter i Nærheden af de Lokaler, som afbenyttedes ved festlige Leiligheder. Disse Brandledninger ere ogsaa indlagte i Henhold til Fællesindenrigsministeriets Skrivelse af 24de Juli 1858, des- uden er det paaset, at ved disse Fester ikke alene begge ved Slottet ansatte Brand- vagter vare tilstede, men til yderligere Betryggelse tillige flere Folk fra den Gas- og Vandmester, der var bekjendt med Gas- og Vandledningerne.

Med Hensyn til de af mig i Brandforhørene omtalte Sikringsforanstaltninger, navnlig at det havde været ønskeligt om Brandmurene vare førte op over Tagryg- ningen, maa jeg bemærke, at det heller ikke kunde være foretaget med Nytte, uden at alle Tagrenderne, hvoraf de nederste vare flere Men brede, for at faae tilstrækkeligt Fald for Afløbet til Rødsrørene, maatte ombygges og forandres, hvilket vilde medføre saa betydelige Udgifter, at man ikke dristede sig til at fremkomme med et saadant Forslag, da man ikke heller derved kunde forhindre Ilden fra at forplante sig fra den ene Afdeling i Taget til den anden, jaalønge de indvendige Rødsrør bibeholdtes.

Naar det ved Brandforhørene er tilført Protokollen, at jeg har udtalt, at det vilde have været ønskeligt, om der havde været dobbelte Branddøre i Stedet for en- kelt, da skal jeg herved bemærke, at jeg ved denne Udtalelse kun har tilfattet at ud- trykke, at dersom de foran nævnte Ulemper ved Bygningen ikke havde været til Stede, vilde dobbelte Døre have været nyttige; en isoleret Anbringelse af dobbelte Døre i Slottet, som det var, har jeg ikke ment kunde yde større Sikkerhed, hvilket noksom bekræftes derved, at saavel Kongens som Dronningens Trapper endnu ere i en saadan Tilstand, at de kan passeres til op under Taget, og at den Skade, Kongens Trappe har lidt, væsentlig er foranlediget ved det nedfaldende, brændende Tømmer fra Tagværket, hvorved de øverste Løb ere endel forbrændte, hvilket der- imod ikke er Tilfældet med Dronningens Trappe, som var overhvalvet.

Slutteligen skal jeg ikke undlade at tilføie, at der over Følkethingsjalen fand- tes et større Rum, fremkommet ved, at det hvælvede Træloft over Salen ikke naaede op til Bjælllaget under Kongens Etage. Herigjennem førtes Gasledningerne til de i Salen anbragte Kroner, ligejom ogsaa den forbrugte, med Gasos m. m. blandede Luft, fandt en Udgang. Naar der nu ses hen til, at hvor omhyggelig en Gasled- ning end udføres, der dog fra Tid til anden piner sig Gas frem fra denne, og der uundgaaelig ved Reparation af Ledningen spildes Gas, maa det i ommeldte Rum