

Høfderne Nr. 33 til 46 have kun lidt ubetydeligt i Stormene. I Midten af Forlængelsen af Høfd Nr. 41 er nogen Fyld bortskyllet.

I den under Arbejde værende Forlængelse af Høfd Nr. 43 er 1 Stk. Pæl knækket og

i den østlige svage Del af Høfd Nr. 46 er paa en Strækning af ca. 30 Fod Fylden bortskyllet.

I Høfd Nr. 51 er paa de østligste c. 90 Fod Fylden bortskyllet tilligemed c. 10 Stk. Pæle.

I Høfd Nr. 52 er Fylden i den østligste Del af Værket ligeledes bortskyllet.

Høfderne Nr. 54 og 55 ere ubestadigede.

I Høfd Nr. 56 er den østligste Del af det overstøbte Betonværk paa en Længde af ca. 20 Fod sunket.

Høfderne Nr. 57 og 59 ere ubestadigede.

Høfderne Nr. I til X paa Aggertangen have rimeligvis ikke lidt anden Skade, end at enkelte Betonfastener ere blevne bortskylede.

Høfd Nr. IX har dog mistet flere Pæle i Østenden og slutter sig ikke længer til Sandflugtsdiget, da dette er bortskyllet.

Bag Østenderne af Høfderne Nr. I, II og III er Sandet bortskyllet, saa at Søen ved meget høit Vand kan fylle bag om Høfderne. Hullerne i Diget bag Høfderne ere dog kun ca. 20 Fod brede og ville snart lukkes ved Sandflugt.

Ferringsdigerne have ikke lidt Skade.

Tæt Syd for Høfd Nr. 12 har der fundet et lille Klitbrud Sted, gennem hvilket der er skyllet lidt Vand ned i Ferring Sø. Det vil blive lukket ved Klitvæsenets Foranstaltning.

Diget i Sandbjergslette blev ikke angrebet, da det ældre Klitdige Vest for samme ikke blev gennembrudt, skjøndt Søen skyllede op til Kronen af det.

Diget ved Langerhuse led heller ingen Skade.

Diget mellem Høfderne Nr. 33 og 40 blev flere Steder overstøillet af Søerne, men bevaredes undtagen tæt Nord for Høfd Nr. 35, hvor Diget paa en Strækning af ca. 110 Fod blev gennembrudt. Fylden i det under Opførelse værende Knopperdige mellem Høfd Nr. 40 og 43 blev ikke bortskyllet, men det Vest for Knopperdiget beliggende Sandflugtsdige blev i høi Grad bestadiget, og mange store Abninger bleve brudte i samme, hvilket vil fremme Sandflugten til Knopperdiget.

I et mindre Sandflugtsdige mellem Høfderne Nr. 42 og 43 fandt der et Digebrud Sted. Skjøndt Abningen kun var ca. 80 Fod bred, gif der dog en stærk Vandstrøm ned over Engene og afleirede noget Sand, der kan benyttes ved Gjenopførelsen af Diget.

Diget mellem Høfderne Nr. 43 og 46 led en Del ved Overstyling af Søen, men bevaredes undtagen ved Nordenden, hvor ca. 20 Fod bortskyledes.

Al Sandflugtsdigerne imellem Høfderne Nr. 46 og 55 ere nu kun Strækningen mellem Høfderne Nr. 51 og 52 tilbage.

Digerne om Thyborøn By bevaredes fuldstændigt.

Klitsdiget mellem Thyborøn og Kanalen, der var paabegyndt, og i hvilket der var samlet en Del Sand af ca. 9 Fods Høide, bortskyledes.

Paa Aggertangen ere Sandflugtsdigerne næsten fuldstændigt bortskylede. Diget mellem Høfderne Nr. VII og VIII staar dog endnu, men er meget bestadiget. Diget mellem Høfderne Nr. VI og VII er ligesom Diget bag Høfderne Nr. I, II og III næsten ubestadiget.

Forstranden er under Stormen bleven noget lavere ved de sydlige, men er fortrinlig ved de nordlige Ferringshøfder.

Paa den sydlige Del af Thyborøntangen mellem Høfderne Nr. 33 og 40 blev Forstranden under Stormen meget god og gif jævnt fra Digets Krone ned til daglig Høivandslinie, og den blev ikke videre forandret mellem Høfderne Nr. 40 og 46.

Den stærke Strøm, der skyllede over Tangen mellem Høfderne Nr. 46 og 51, førte derimod en Del Sand bort, saa at der omtrent ud for Høfd Nr. 47 for Tiden er en Lavning, hvis Bund ligger under almindelig Høivande. Da der under tidligere Høivande er dannet lignende Gjennemløb, der hurtigt have lukket sig, antager jeg, at dette Løb snart vil lukke sig. For Tiden er det til stor Ulempe for Færdselen og Transporten af Fastener.