

ad 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 17,850 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | Istandsættelse af Marmorbroens Hvælvinger | 5,000 Kr. |
| b) | Istandsættelse af og delvis Fornyelse af Fodrenderne paa den søndre Sidebygning ved Ridebanen og omkring Slotskirkens Kuppel | 12,050 — |
| c) | Eftersyn og Maling af Vinduerne i søndre Sidebygning | 800 — |

ad a. Den ujævne og daarlige Brolægning, hvormed Marmorbroen for Tiden er forsynet, medfører, at Overfladevandets siver ned paa de underliggende Hvælvinger og gennemtrænger Murværket, som derved under indtrædende Frostvejr er udsat for Sprængninger, og da saadanne Sprængninger allerede i ret betydeligt Omfang have fundet Sted, vil det for at forhindre en yderligere Ødelæggelse af Hvælvingerne være nødvendigt, at Brolægningen optages, og at Hvælvingerne dækkes med et Betonlag, hvorefter Brobanen igen vil være at brolægge.

Omkostningerne hertil ville i Henhold til vedlagte Overslag andrage et Beløb af 5,000 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad b. Fodrenderne paa Christiansborg Slots søndre Sidebygning ved Ridebanen og omkring Slotskirkens Kuppel ere i høj Grad utætte, hvilket ved en stedfunden Undersøgelse har vist sig at hidrøre dels fra, at Kobberet paa adskillige Steder er fortaeret, dels fra, at det underliggende Træværk er forraadnet og derfor ikke i Besiddelse af tilstrækkelig Bærekraft, hvorfor en Istandsættelse og delvis Fornyelse af Kobberrenderne i Forbindelse med et gennemgribende Eftersyn af det paagældende Træværk vil være nødvendigt.

Omkostningerne hertil ville i Henhold til vedlagte tvende Overslag beløbe sig til henholdsvis 6,500 Kr. og 5,550 Kr., eller i alt 12,050 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad c. Til Eftersyn og Maling af Vinduerne i Christiansborg Slots søndre Sidebygning vil i Henhold til vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 800 Kr., der herved søges bevilget.

ad 7. De civile Ministeriers Bygninger.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 8,250 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | Omlægning af Taget paa en Del af Cancellibygningen m. m. | 4,150 Kr. |
| b) | Anbringelse af et Murstensdække paa Tagbjælkelaget i Cancellibygningen | 3,800 — |
| c) | Tilvejebringelse af bedre Ventilationsforhold i Værelserne Nr. 5—7 paa 2den Sal i samme Bygning | 300 — |

ad a. Tegltaget paa den Fløj af Cancellibygningen, som vender mod Slots-holmsgade, er paa Strækningen fra Hjørnet af Slotspladsen og til 1ste Brandgavl i en saa daarlig Forfatning, at det ikke længere paa behørig Maade vil kunne vedligeholdes, hvorfor en fuldstændig Omlægning maa finde Sted. Hertil samt til en nødvendig Fornyelse af en Del af Kobberbeklædningen paa Frontonen og Overdækning af 5 Skorstenspiber vil ifølge vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 4,150 Kr., der herved søges bevilget.

ad b. Tagbjælkelaget over Cancellibygningen er ikke forsynet med Bræddegulv, men er i sin Tid kun belagt med Ler, beregnet paa at tjene til Isolering og til Beskyttelse af Træværket under en eventuel opstaaende Ildløs. Da dette Ler imidlertid i Tidens Løb er forvandlet til et flere Tommer tykt Lag Støv og derfor ikke længere opfylder sin oprindelige Bestemmelse, hvorhos det umuliggør det paagældende Rums Ryddeligholdelse, foreslaas det bortfjernet og erstattet med et Dække af Mursten paa Fladen.

Omkostningerne herved ville i Henhold til vedlagte Overslag andrage et Beløb af 3,800 Kr., der herved søges bevilget.

ad c. Da Værelserne Nr. 5—7 i Cancellibygningsens 2den Etage, der tjene som Kontorlokale for et ret betydeligt Personale, ere meget daarligt ventilerede, foreslaas det for at raade Bod paa dette uheldige Forhold i Luftventilen i Muren mod