

ad 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 7,688 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- | | |
|--|-----------|
| a. Ændringer i forskellige Lejligheder i Slottets nordre Sidebygning og øvrige Tilbygninger samt Anskaffelse af nogle nye Ovne og Komfurer. | 4,700 Kr. |
| b. Indretning af Badeværelse og Vandkloset samt Flytning af Skillerum i den af Intendanten ved den kgl. Civilliste beboede Lejlighed i Slottets søndre Sidebygning | 2,000 — |
| c. Efterhjælpning og Maling af Vinduerne i samme Sidebygning | 988 — |

ad a. Som Følge af de ved Tronskiftet stedfundne Personalforandringer blandt Hoffets Funktionærer vil det være nødvendigt at foretage en Del Ændringer i de disse overladte Tjenesteboliger i Christiansborg Slot med Tilbygninger samt at lade ÷ opstille en Del nye Ovne og Komfurer. Hertil vil ifølge det vedlagte Overslag medgaa ialt 4,700 Kr., der herved søges bevilgede.

ad b. Det opførte Beløb, 2,000 Kr., agtes anvendt til Indretning af et Badeværelse og af Vandklosetter i den af Intendanten ved den kgl. Civilliste beboede Lejlighed i Slottets søndre Sidebygning samt til Flytning af et Skillerum.

ad c. Vinduerne i Slottets søndre Sidebygning ere utætte og nogle af Rammerne skrøbelige, hvorhos Beslaget trænger til Reparation. Til Afhjælpning af disse ÷ Mangler samt til Vinduernes Maling vil ifølge vedlagte Overslag medgaa ialt 988 Kr., der herved søges bevilgede.

ad 2. Ministeriebygningerne.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 26,357 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- | | |
|---|-----------|
| a. Efterhjælpning og Maling af Vinduerne i Kancellibygningen samt Afvaskning af Façaden m. m. | 3,400 Kr. |
| b. Istandsættelse af Skifertaget paa Lerches Gaard | 1,957 — |
| c. Udermuring af Sidebygningen sammesteds | 21,000 — |

ad a. Vinduerne i alle Etager og Lemmene i Kælderne trænge til at efterpasses, Beslaget til at repareres og saavel Vinduer som Lemme til at males. Forinden dette Arbejde udføres, vil det derhos være hensigtsmæssigt at vaske Façaden, der er meget snavset, ligesom Murenes Fugning bør efterses.

÷ Til disse Arbejder vil ifølge vedlagte Overslag medgaa ialt 3,400 Kr., der herved søges bevilgede.

ad b. Taget er utæt og i en saa daarlig Forfatning, at det ikke kan vedligeholdes forsvarligt uden først at være underkastet en mere gennemgaaende Istandsættelse.

÷ Hertil vil ifølge vedlagte Overslag medgaa 1,957 Kr., der herved søges bevilgede.

ad c. Efter at man i længere Tid har iagttaget de Revner, som vise sig mange Steder i Bygningens Skillerum og Ydermure, samt konstateret, at en stadig Bevægelse finder Sted, har man ladet foretage en Udgravning under Brandmuren og et Skillerum for at undersøge Fundamenterne. Det har da vist sig, at den øverste Del af de Pæle, paa hvilke Bygningen er opført, er noget medtaget, muligvis ved at Vandstanden i Grunden er bleven lavere. Det over Pælene liggende Tømmer var raaddent og lod sig sammentrykke, saaledes at kun en gennemgribende Fornyelse af Fundamenterne vil kunne raade Bod paa de Sænkninger af Murene, som stadig finde Sted.

÷ Til disse Foranstaltninger vil ifølge vedlagte Overslag medgaa ialt 21,000 Kr., som herved søges bevilgede.