


### Bilag III.

Efter Hr. Arkitektens ærede Anmodning har jeg paa Garnisonssygehus i Rigensgade gennemgaaet og undersøgt Bygningen mod Rigensgade og Kontorbygningen i Gaarden, og skal jeg herefter udtale følgende:

Før at kunne undersøge Grundforholdene har jeg ladet grave de i vedføjede Rids af Bygningen mod Gaden angivne 5 Huller, hvori Forholdene var som følger:

*Gaard.*

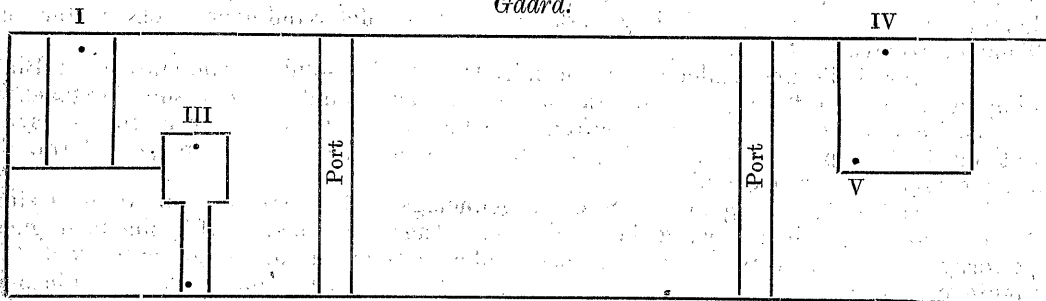

#### Hul I. (Brændselskælder).

Ved Façademur mod Gaard: Fast Lerbund umiddelbart under Kældergulvets Underkant. Underkant af Ydermurens Fundament, der bestaar af Kampesten, ligger ca. 1 m under Kældergulvet. Alt var tørt og fast.

#### Hul II. (Brændselsrum under Trappe).

Ved Façademuren mod Gaden: Fast Lerbund 1,40 m under Kældergulv. Ydermurens Fundament, der bestaar af Kampesten, er i samme Dybde, altsaa paa fast Lerbund. Mellem Ler og Kældergulv er opfyldt med god, tør Fyld, iblandet Murskærver, Grus og Kalk.

#### Hul III. (Korridor bag Trappe).

Ved Hovedskillerum: Fast Lerbund ca. 1,40 m under Kældergulv. Skillerumsfundament er ikke ført ned paa fast Bund, men muret ovenpaa Fyld umiddelbart under Kældergulv.

#### Hul IV. (Snedkerværksted).

Ved Façademur mod Gaard: Fast Lerbund umiddelbart under Kældergulv. Underkant af Ydermur-Fundament, der bestaar af Kampesten, ligger ca. 1 m under Kældergulvet, alt var tørt og fast.